



MONUMENTENWACHT

ERFGOEDHUIS·ZH



Inspectierapport 2021

Objectnummer: ZH 0173

Object: Nederlands Hervormde Kerk

Straat: Vissersweg 1A

Pc en plaats: 2355 AL HOOGMADÉ



OBJECTGEGEVENS

Objectnummer: 0173
Object: Nederlands Hervormde Kerk
Straat: Vissersweg 1A
Postcode: 2355 AL
Plaats: HOOGMADE

Eigenaar: Protestantse Gemeente Hoogmade - Rijkpwetering
Straat: p/a Vissersweg 1A
Postcode: 2355 AL
Postbus:
Postcode:
Plaats: HOOGMADE
E-mail:

Monumentnummer: 39529
Monumenttype: Rijksmonument
Bouwjaar: 1725

INSPECTIEGEGEVENS

Inspectienummer: ZH_0173_2021_a
Rapport opgesteld door: J. van Leeuwen.
Inspectie uitgevoerd: 14 juni 2021.
Team: 1/CW.

ALGEMEEN

Er is een complete binnen - en buiteninspectie uitgevoerd.
Het gebouw verkeerd in een redelijk goede bouwkundige staat.

BOUWKUNDIGE STAAT EN BEREIKBAARHEID Nederlands Hervormde Kerk

De bouwkundige staat van het casco is goed.
De onderhoudsstaat is goed.
Het verloop van het onderhoud is gelijk.
De kwaliteit van de uitvoering is redelijk.
De toegankelijkheid voor inspecties is goed.
De bereikbaarheid voor inspecties is goed.
De bereikbaarheid voor reparaties is goed.

BIJLAGEN

1 Dakplattegrond.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN DOOR DE MONUMENTENWACHT

Een complete binnen- en buiteninspectie uitgevoerd.
De dakgoten zijn schoongemaakt.
Een uitgezakte dakpan is teruggeplaatst.

**UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN IN VOLGORDE VAN PRIORITEIT**
OBJECTNUMMER: ZH 0173**Nederlands Hervormde Kerk****0 - 1 jaar**

1.2.1.1	Gevel 1, Voorgevel kerkgebouw, topgevel met vlechtingen en pilasters; gevel 1, loodafdekking op de tuit (segment)	Een extra stuk lood aan brengen, waardoor de opening afgedekt wordt.	M
1.2.1.1	Gevels consistorie; ventilatieroosters en grondkeringsmuurtjes		G
1.5	gevel 1, Voorgevel; gepleisterd deurkozijn met gepleisterde pilasters, kroonlijst en segmentboog	Het is raadzaam om voor het schilderen het pleisterwerk te herstellen. Deze werkzaamheden uit laten voeren door een erkende restauratiestukadoor. Bijvoorbeeld een stukadoor welke is aangesloten bij Het Neerlandsch Stucgilde. www.stucgilde.nl	M
1.6.0	Toren met vierzijdig rondgebogen dakvlakken; metalen luiwerk	Ontroesten en duurzaam conserveren door te schilderen en voldoende te smeren.	M
1.7.2.2	gevel 7, toegangsdeur consistorie	De deur is aan een onderhoudsbeurt toe	M
2.2.5	dakvlak 4, Afgeplat schilddak; bitumen bedekking	Van de heer Uit den Boogaard is vernomen dat men voornemens is zonnepanelen te plaatsen op dakvlak 4. De huidige dakbedekking zal de levensduur van deze panelen niet redden. Om die reden is het raadzaam voorafgaand aan de plaatsing van de panelen de dakbedekking te vervangen door een dakbedekking die zeker de levensduur van de panelen evenaard.	M
2.2.5	dakvlak 5, Platdak consistorie; mastiekbekleding	Om lekkages en gevolgschade te voorkomen, dient de mastiekbekleding te worden vervangen. Om de levensduur te verlengen, is het raadzaam het dak zo min mogelijk te betreden.	M
2.4.1.2	goten 1, 2 en 3, Bakgoten; coating in de goten	Het aanbrengen van een coating in een goot is geen garantie voor een langere levensduur, het regelmatig schoonmaken wel.	S
2.4.1.2	goten 1, 2 en 3, Bakgoten; goot 2, gescheurde soldeernaad in goot	De soldeernaad dient definitief hersteld te worden door een strookje zink over de gescheurde soldeernaad te solderen.	S
2.4.2.2	Zinken afvoerpijpen met stalen onderinden; algemeen	Meerdere malen per jaar de goten schoonmaken.	G

4.4	Voorzijde kerkgebouw; grondkering muren met gemetselde trap en metalen hek	Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal het voegwerk hersteld moeten worden.	R
-----	--	--	---

Nederlands Hervormde Kerk

1 - 3 jaar

1.2.1.1	Gevel 1, Voorgevel kerkgebouw, topgevel met vlechtingen en pilasters; algemeen, voegwerk, snijwerk	Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal dit hersteld moeten worden.	R
1.2.1.1	Zijgevels kerkgebouw, lijstgevels met pilasters; gevel 2, linkerzijgevel.		M
1.2.2	gevel 1, bovenste hardstenen gevelafdekking, linkerzijde	Het is raadzaam het element opnieuw (met bronzen doken) vast te leggen.	G
1.6.0	Toren met vierzijdig rondgebogen dakvlakken; smeedijzeren bekroning met vergulde bal en haan	Het bladgoud door een deskundig bedrijf laten herstellen.	M
1.7.1.1	Enkelglas; algemeen	De ruitjes vervangen bij de komende schilderbeurt.	R
1.7.2.1	Houten delen; algemeen	Het schilderwerk is aan een onderhoudsbeurt toe. De gescheurde en losliggende stopverfvoegen dienen te worden uitgekapt en opnieuw aangebracht.	M
1.8.1	gevel 1, linkerzijde gordingankers	De ankers vrijhakken en duurzaam conserveren of vervangen.	M
2.3.0	Dak 1, Afgeplat schilddak, dakvlak nr. 1-2-3-4; hoekkeperlood	De bevestigingen nazien en zo nodig opnieuw vastzetten.	R

Nederlands Hervormde Kerk

3 - 6 jaar

1.2.1.1	Zijgevels kerkgebouw, lijstgevels met pilasters; voegwerk, snijwerk	Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal dit hersteld moeten worden. Aangetaste voegen uithakken en opnieuw aanbrengen met een voegspecie die qua samenstelling, hardheid, kleur en uitvoering in overeenstemming is met het bestaande voegwerk.	R
---------	---	--	---

Nederlands Hervormde Kerk

6 - 10 jaar

2.2.2	Afgeplat schilddak, dak nr. 1-2-3; panlatten, tengels en ventifol		R
-------	---	--	---



RUBRIEK

Nederlands Hervormde Kerk

BEOORDELING

TOELICHTING

Objectnummer: ZH 0173



1. GEVELS

1.1 Funderingen

1.1.0 Algemeen

Kerkgebouw en consistorie

- constructief

G

Voor zover waarneembaar en gezien de kwaliteit van het opgaande muurwerk. Er zijn enige zettingsscheuren, maar die zijn niet verontrustend.

1.2 Gevels

1.2.1 Baksteen

1.2.1.1 Metselwerk

Gevel 1, Voorgevel kerkgebouw, topgevel met vlechtingen en pilasters

- metselwerk, kruisverband

G

Naast de toegangsdeur zijn enkele kleine stukjes metselwerk weggevallen.

PRIORITEIT - algemeen, voegwerk, snijwerk

R

Ter hoogte van het maaiveld komt wat opengespoeld voegwerk voor.


HERSTELADVIES

Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal dit hersteld moeten worden.

Het lood is te smal gehouden, waardoor inwatering niet uitgesloten kan worden.

PRIORITEIT - gevel 1, loodafdekking op de tuit (segment)

M

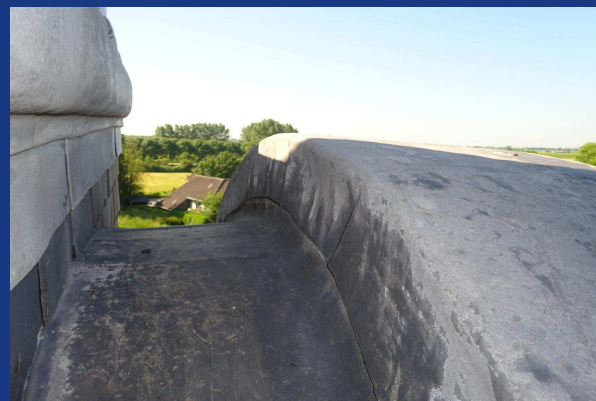

HERSTELADVIES

Een extra stuk lood aan brengen, waardoor de opening afgedekt wordt.

Zijgevels kerkgebouw, lijstgevels met pilasters

- metselwerk, kruisverband

G

Behoudens enkele verticale en diagonale scheuren onder de vensters.

Tevens is een verticale scheur aan de rechterzijde van de voorgevel te zien, die een grootste breedte heeft van één millimeter en tot 2.20 meter hoogte doorloopt.

Verspreid over de gevel, vooral tussen het eerste en tweede venster, komt open voegwerk voor.

HERSTELADVIES

Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal dit hersteld moeten worden.

PRIORITEIT - gevel 2, linkerzijgevel.

M

**RUBRIEK**

Nederlands Hervormde Kerk

BEOORDELING**TOELICHTING**

Objectnummer: ZH 0173

PRIORITEIT - voegwerk, snijwerk**R**

Boven het maaiveld is het voegwerk verweerd, plaatselijk losgekomen en sterk uitgesleten. In het verleden is ook plaatselijk voegwerk hersteld met een te harde voegspecie, waardoor de voegen losraken en/of wegvallen.

**HERSTELADVIES**

Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal dit hersteld moeten worden.

Aangetaste voegen uithakken en opnieuw aanbrengen met een voegspecie die qua samenstelling, hardheid, kleur en uitvoering in overeenstemming is met het bestaande voegwerk.

Gevel 3, Achtergevel kerkgebouw

- metselwerk, kruisverband
- voegwerk, snijwerk

**G
G**

Gevels consistorie

- metselwerk, kruisverband

R

- metselwerk onder de daklijst

M

- voegwerk, platvol algemeen
- gevel 7, voegwerk boven toegangsdeur

R**M**

Het metselwerk is op een aantal plaatsen gescheurd. Voor zover te beoordelen, lijkt er geen reden tot ongerustheid.

De reparaties zijn in lichte mate opengetrokken, dit wijst op enige beweging vanuit de fundering.

Het metselwerk toont scheurvorming, vermoedelijk veroorzaakt door inwendig roestend ijzerwerk.

Het voegwerk is plaatselijk verweerd/uitgesleten.

Het voegwerk is weggevallen en de gevel vertoont enkele scheurtjes

HERSTELADVIES

In verband met inwatering dient dit te worden hersteld.

Drie roosters zijn hersteld, maar dienen wel schoongehouden te worden.

PRIORITEIT - ventilatieroosters en
grondkeringsmuurtjes
- gevelankers**G
G**

1.2.2 Natuursteen

PRIORITEIT - gevel 1, bovenste hardstenen
gevelafdekking, linkerzijde**G**

Behoudens het bovenste opgaande element op de rechterzijde van de gevel. Deze ligt los van zijn verankering en blijft op dit moment liggen door eigen gewicht.

HERSTELADVIES

Het is raadzaam het element opnieuw (met bronzen doken) vast te leggen.

1.4 Vensters

1.4.2 Hout

gevel 2 en 4, Zijgevels kerkgebouw

- rondboog vensters met hardstenen waterdorpel (6 stuks), algemeen

G



RUBRIEK

Nederlands Hervormde Kerk

BEOORDELING

TOELICHTING

Objectnummer: ZH 0173

gevel 5, 6 en 7, Zij- en achtergevel
consistorie

- 6 ruits schuifraamkozijnen (3 stuks)

G

Enkele raamkozijnen zijn gebroken, waardoor de schuiframen nog maar gedeeltelijk functioneren.

HERSTELADVIES

De komende schilderbeurt is een goed moment voor herstel van dit euvel.

1.5 Deuren, poortjes, toegangen
gevel 1, Voorgevel

PRIORITEIT - gepleisterd deurkozijn met
gepleisterde pilasters, kroonlijst
en segmentboog

M

Verspreid over het pleisterwerk is een aantal scheuren aanwezig. Tevens is op enkele plaatsen het pleisterwerk losgeraakt (Holklindend).

HERSTELADVIES

Het is raadzaam om voor het schilderen het pleisterwerk te herstellen. Deze werkzaamheden uit laten voeren door een erkende restauratiestukadoor. Bijvoorbeeld een stukadoor welke is aangesloten bij Het Neerlandisch Stucgilde.
www.stucgilde.nl

- dubbele rondboog opgeklampte deuren
- hardstenen onderdorpel
- hang- en sluitwerk

G

G

G

gevel 7, Rechter zijgevel, consistorie

- deurkozijn met 2 ruits
bovenlicht
- opgeklampte deur

G

G

1.6 Uitpandige elementen

1.6.0 Algemeen

Toren met vierzijdig rondgebogen
dakvlakken

- draagconstructie in de
kapruimte van het kerkgebouw
- leibedekking romp,
maasdekking: roestvrij staal
gehaakt
- voetlood
- loodbedekking open lantaarn
- loodbekleding torenstijlen
- loodbedekking rondgebogen
dakvlakken, gefelst

G

G

G

G

G

G

Van afstand beoordeeld.

PRIORITEIT - smeedijzeren bekroning met
vergulde bal en haan

M

De bol en de haan, zijn licht vervuild en het verguldsel van de bol bladdert af.

HERSTELADVIES

Het bladgoud door een deskundig bedrijf laten herstellen.

- houten klokkenstoel

G

PRIORITEIT - metalen luiwerk

M

Deze onderdelen zijn in meer of mindere mate door roestvorming aangetast.

HERSTELADVIES

Ontroesten en duurzaam conserveren door te schilderen en voldoende te smeren.

**RUBRIEK**

Nederlands Hervormde Kerk

BEOORDELING**TOELICHTING**

Objectnummer: ZH 0173

1.7 Glas en schilderwerk**1.7.1 Beglazing****1.7.1.1 Enkel glas**

Enkelglas

PRIORITEIT - algemeen**R**

Behoudens enkele kapotte ruitjes in de vensters van de kerk.

HERSTELADVIES

De ruitjes vervangen bij de komende schilderbeurt.

1.7.2 Schilderwerk**1.7.2.1 Buitenschilderwerk**

Houten delen

PRIORITEIT - algemeen**M**

Het schilderwerk is schraal/afgebladderd. De stopverf in de ramen is op veel plaatsen gescheurd en losgekomen.

**HERSTELADVIES**

Het schilderwerk is aan een onderhoudsbeurt toe. De gescheurde en losliggende stopverfvoegen dienen te worden uitgekapt en opnieuw aangebracht.

1.7.2.2 Binnenschilderwerk

- algemeen.

PRIORITEIT - gevel 7, toegangsdeur consistorie**G****M**

De verf is beschadigd/afgebladderd.

**HERSTELADVIES**

De deur is aan een onderhoudsbeurt toe



RUBRIEK

Nederlands Hervormde Kerk

BEOORDELING

TOELICHTING

Objectnummer: ZH 0173

1.8 Diversen

1.8.0 Algemeen

Kerkgebouw

- wijzerplaat, voorgevel


1.8.1 Gevelankers

PRIORITEIT - gevel 1, linkerzijde
gordingankers

G

M

Vooraf het ingemetselde deel van het blindanker is door roestvorming aangetast.

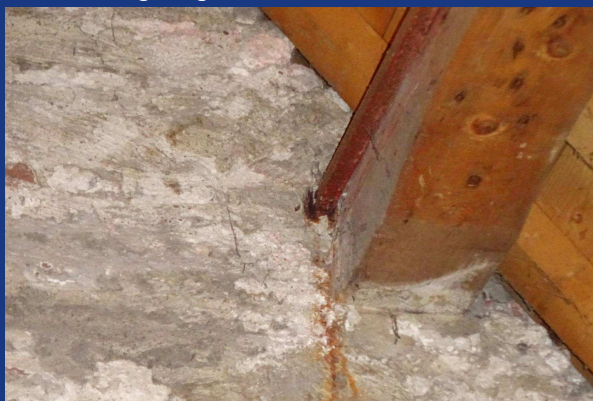**HERSTELADVIES**

De ankers vrijhakken en duurzaam conserveren of vervangen.



2. DAKEN

2.1 Kapconstructies

2.1.1 Hout

Dak 1, Afgeplat schilddak,
kerkgebouw

- kapconstructie, algemeen

G

- spanten

- wormbalken en muurplaten

- sporen en dakbeschot

- balklaagconstructie plat dak,
dak nr. 4

G

G

G

G

Dak 2, Plat dak, consistorie

- dakvlak nr. 5,
balklaagconstructie

G

2.2 Dakbedekking

2.2.2 Dakpannen

Afgeplat schilddak, dak nr. 1-2-3

- oud-Hollandse dakpannen zwart

G

PRIORITEIT - panlatten, tengels en ventifol

R

- ventifol in aansluiting met de
goot

G

In onderdelen van de kapconstructie komen oude boktor aantastingen voor. Voorzover waarneembaar is de boktor niet meer actief.

Behoudens één gescheurde aanhoeker (paspan) op hoekkeper 2/3. Voor nood is de pan gelijmt. Deze pan dient nog hersteld te worden. Indicatief. Het dak is plaatselijk vervuild door nestmateriaal van vogels.

De panlatten zijn verweerd, de vernageling is door roestvorming aangetast.

**RUBRIEK**

Nederlands Hervormde Kerk

BEOORDELING**TOELICHTING**

Objectnummer: ZH 0173

2.2.5 Bitumen

dakvlak 4, Afgeplat schilddak

PRIORITEIT - bitumen bedekking**M**

De bitumen bedekking is op gevorderde leeftijd en de daarbij behorende verouderingsverschijnselen (verwering/slijtge van de leislag/toplaag).

**HERSTELADVIES**

Van de heer Uit den Boogaard is vernomen dat men voornemens is zonnepanelen te plaatsen op dakvlak 4. De huidige dakbedekking zal de levensduur van deze panelen niet redden. Om die reden is het raadzaam voorafgaand aan de plaatsing van de panelen de dakbedekking te vervangen door een dakbedekking die zeker de levensduur van de panelen evenaard.

- uitlopen

dakvlak 5, Plat dak consistorie

PRIORITEIT - mastiekbedekking**R****M**

Door de leeftijd gaan er verouderingsverschijnselen optreden. Ter plaatse van de vooropstanden diepere scheurvorming. Na een warme/hete periode kunnen nu "spontaan" lekkages optreden.

HERSTELADVIES

Om lekkages en gevolgschade te voorkomen, dient de mastiekbedekking te worden vervangen. Om de levensduur te verlengen, is het raadzaam het dak zo min mogelijk te betreden.

- grind

- zinken afwerklijst

G**R**

Licht vervuult en ingezakt in de mastiek.

Behoudens één gescheurde soldeernaad nabij het muurlood. Dit is in het verleden afgeplakt door MW.

HERSTELADVIES

Soldeernaad nog definitief herstellen met een strookje zink. Gelijktijdig het strookje muurlood vernieuwen.

- loodafwerking, muurlood

- boeidelen

G**G**

RUBRIEK

Nederlands Hervormde Kerk

BEOORDELING
TOELICHTING

Objectnummer: ZH 0173

2.3 Loodaansluitingen
2.3.0 Algemeen

Dak 1, Afgeplat schilddak, dakvlak nr.


1-2-3-4

- noklood, gefelsd

R

Enkele stroken lood vertonen noodreparatie met kit. Het lood is verweerd.

De vernageling is door roestvorming aangetast en plaatselijk weggevallen.

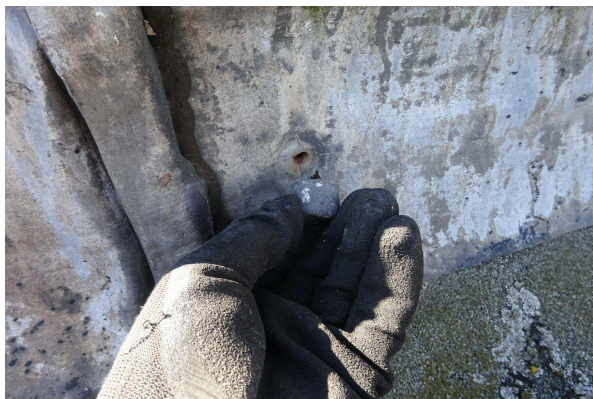
PRIORITEIT - hoekkeperlood

R

De vernageling komt wat los, waardoor het lood lichtelijk is uitgezakt.

HERSTELADVIES

De bevestigingen nazien en zo nodig opnieuw vastzetten.

- voetlood rondom de toren en het luik

G
2.3.1 Muurlood en loketten

- loodaferwerking voorgevel, muurlood

R

De specievoeg is plaatselijk losgekomen en gedeeltelijk uitgevallen.


HERSTELADVIES

Wij adviseren u de losse specievoegen te verwijderen en het lood opnieuw te voegen.

2.4 Goten en hemelwaterafvoeren
2.4.1 Goten
2.4.1.0 Algemeen

- houten gootconstructie, algemeen

G

Indicatief.

**RUBRIEK**

Nederlands Hervormde Kerk

BEOORDELING**TOELICHTING**

Objectnummer: ZH 0173

2.4.1.2 Zink

goten 1, 2 en 3, Bakgoten

PRIORITEIT - coating in de goten**S**

De coatinglaag in de goten is grotendeels verdwenen. Daar waar de coating erg dik is aangebracht vormt het dikke plakken en veroorzaakt de onnodige vervuiling van de goten.

**HERSTELADVIES**

Het aanbrengen van een coating in een goot is geen garantie voor een langere levensduur, het regelmatig schoonmaken wel.

- zinkbekleding gecoat, algemeen

M

Ten gevolg van tegenschot (stilstaand water) en vuilophoping is het zink plaatselijk door corrosie aangetast.

Ook zorgt de losgekomen coating er voor dat er water en vuil in de goot (Onder de coating achterblijft).

Dit soort vervuiling zorgt voor een versnelde corrosie van het zink.

HERSTELADVIES


Er dient rekening gehouden te worden met vervanging binnen 10 jaar.

De soldeernaad is hersteld.

- goot 3, gescheurde soldeernaad

G**PRIORITEIT** - goot 2, gescheurde soldeernaad in goot**S**

De zinkbekleding toont op enkele plaatsen gescheurde soldeernaden

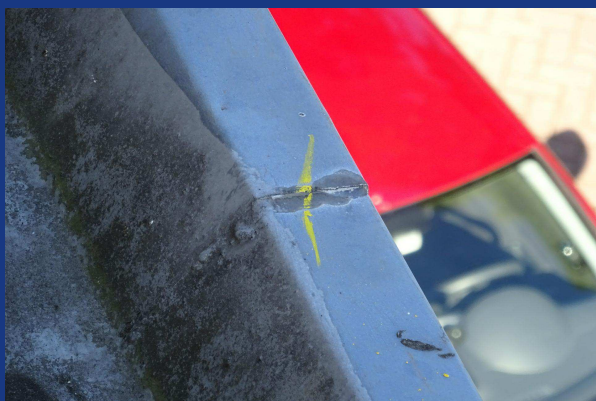**HERSTELADVIES**

De soldeernaad dient definitief hersteld te worden door een strookje zink over de gescheurde soldeernaad te solderen.

2.4.2 Hemelwaterafvoeren

2.4.2.2 Zink

Zinken afvoerpijpen met stalen ondereinden

PRIORITEIT - algemeen**G**

Als gevolg van vervuiling en de vrij kleine diameter van de afvoeren, raken de pijpen verstopt.

HERSTELADVIES

Meerdere malen per jaar de goten schoonmaken.



RUBRIEK

Nederlands Hervormde Kerk

BEOORDELING

TOELICHTING

Objectnummer: ZH 0173

- zinken afvoerpijp linkerzijde consistorie

G

- rechterzijgevel, voorste h.w.a

R

Het onderste deel van de h.w.a. zit vrij los van de gevel.

Zinken vergaarbakken

- algemeen

G

- afdichting van de vergaarbakken

G

2.5 Dakopeningen

2.5.4 Luiken

Plat dak, dak nr. 4

- luik met zink bekleed

R

Het zink is op natuurlijke wijze verweerd.

2.6 Schoorstenen

2.6.0 Algemeen

Schoorsteen, dak nr. 5

- metselwerk, halfsteensverband

G

- voegwerk, platvol

G

- loodafwerking, muurlood

G

2.7 Dakrandafwerking

2.7.0 Algemeen

Kerkgebouw

- gootlijsten, algemeen

G

 3. INTERIEUR

3.0 Algemeen

- constructief

G

Voor zover bereikbaar en zichtbaar zijn door ons in het constructieve gedeelte van het interieur geen ernstige gebreken geconstateerd.

3.1 Binnenwanden

Wanden en binnenmuren

- houten wanden, consistorie

G

- houten tussenwand met lofwerk, onder orgelgalerij

G

3.2 Dragende constructies en vloeren

3.2.1 Dragende constructies

3.2.1.0 Algemeen

Consistorie

3.2.1.1 Hout

- balklaag vloer

G

Indicatief. Bij het belopen veert de vloer in lichte mate door. De onderzijde van de vloer is niet bereikbaar.

3.2.2 Vloeren

3.2.2.1 Hout

Kerkgebouw

- houten vloer onder de banken

G

- houten vloer kapruimte

G

Consistorie

- houten vloer

G

Indicatief, zie 3.2.1.1.

3.2.2.2 Steen

Kerkgebouw

- hardstenen vloertegels en zerken, algemeen

G



RUBRIEK

Nederlands Hervormde Kerk

BEOORDELING

TOELICHTING

Objectnummer: ZH 0173

3.5 Trappen en loopbruggen

3.5.1 Trappen

3.5.1.0 Algemeen

- steektrap met leuning naar orgelgalerij
- open steektrap met leuning naar de zolder
- ladder naar het platte dak

G

G

G

3.6 Timmerwerk en lijstwerk

Timmerwerk

- algemeen
- houtplafond, consistoriekamer, ingangsportaal en keuken
- gipsplaten plafond, hal en toilet consistorie

G

G

G

3.7 Binnenpleisterwerk

3.7.1 Pleisterwerk

Binnenmuren

- pleisterwerk, kerkgebouw
- pleisterwerk, ingangsportaal

G

M

Het pleisterwerk is beschadigd en weggefallen door uitwerkende zouten. Vermoedelijk is dit mede het gevolg van een gebrekkige ventilatie.

HERSTELADVIES

Ter droging van het metselwerk is het pleisterwerk afgehakt.

Men is voornemens deze situatie te handhaven.

Het pleisterwerk is beschadigd en weggefallen door uitwerkende zouten. Vermoedelijk is dit een vervolgschade van het plaatselijk open voegwerk boven de entree deur van de consistorie.

HERSTELADVIES

Het voegwerk plaatselijk herstellen om de vocht doorslag op te heffen. Bij plaatselijk herstel dient gelet te worden op de kleur, hardheid, structuur en voegtechniek van het bestaande werk.

- pleisterwerk hal consistorie

M

Stucplafond met lijstwerk, ornamenten en gebogen aanzet

- pleisterwerk op steengaas, afgedekt met isolatiedekens

G

3.8 Betimmeringen, meubilair

3.8.0 Algemeen

- preekstoel met klankbord, eiken
- herenbanken, algemeen
- tekstborden, eiken en gehout
- orgelgalerij op twee zuilen

G

G

G

G

3.9 Diversen

3.9.0 Algemeen

Kerkgebouw

- wandtegels, keuken

G

Consistorie

- vloer- en wandtegels, toilet

G

**RUBRIEK**

Nederlands Hervormde Kerk

BEOORDELING**TOELICHTING**

Objectnummer: ZH 0173

**4. DIVERSEN****4.1 Technische installaties****4.1.0 Algemeen**

-

4.1.1 Bliksembeveiliging

- algemeen

4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid**4.2.0 Algemeen**

Binnenruimtes

- algemeen

4.3 Bestrating en terrein

- algemeen

4.4 Hekwerken en toegangshekken

Voorzijde kerkgebouw

PRIORITEIT - grondkering muren met gemetselde trap en metalen hek**R****G****G****R**

Controle op de werking van de zich in of op een gebouw bevindende installaties valt buiten het bouwkundig onderzoek van de Monumentenwacht.

De bevestiging van de afgaande leidingen is plaatselijk losgekomen (Op hoekkeper nr. 1-2).

De inspectie van de bliksem/brandbeveiliginstallatie heeft uitsluitend betrekking op de uiterlijke toestand/uitwendige installatie. Voor toezicht op de juiste functionering van de installatie dient u de installatie periodiek te laten inspecteren en controleren door een gespecialiseerd/erkend bedrijf.

Het voegwerk is plaatselijk los/weggefallen.

**HERSTELADVIES**

Om vorst- en vochtschade te voorkomen zal het voegwerk hersteld moeten worden.

Linkerzijde kerkgebouw

- smeedijzeren hekje

M

- tuimuur met ezelsrug

R


Deze is door roestvorming aangetast.

HERSTELADVIES


Ontroesten en conserveren.

Plaatselijk komen enkele dilatatiescheuren en zakscheuren voor.

Dak Elementen

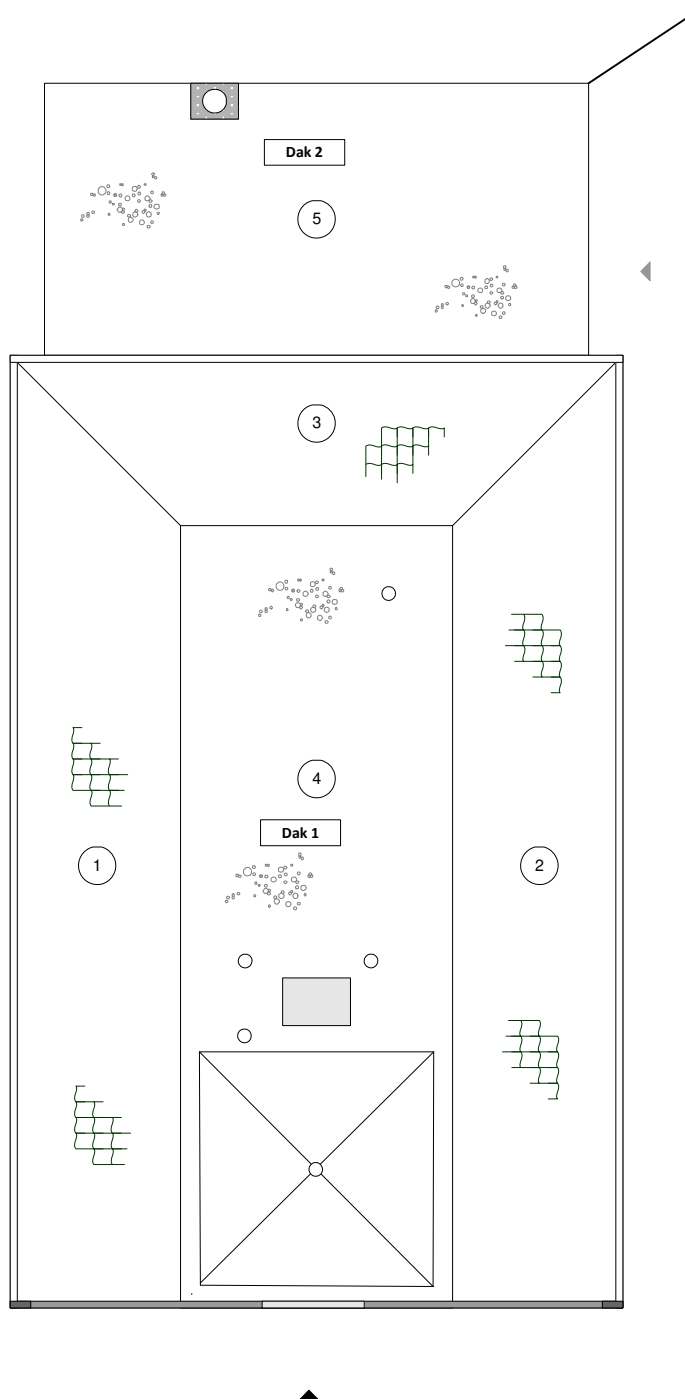


Kerkstraat 2

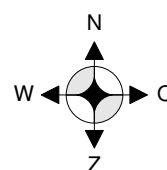


Daktekening			
Complex nr:	0173	Schaal:	N.v.t
Adres:	Kerkstraat 2		
Plaats:	Hoogmade		

Gevel Elementen

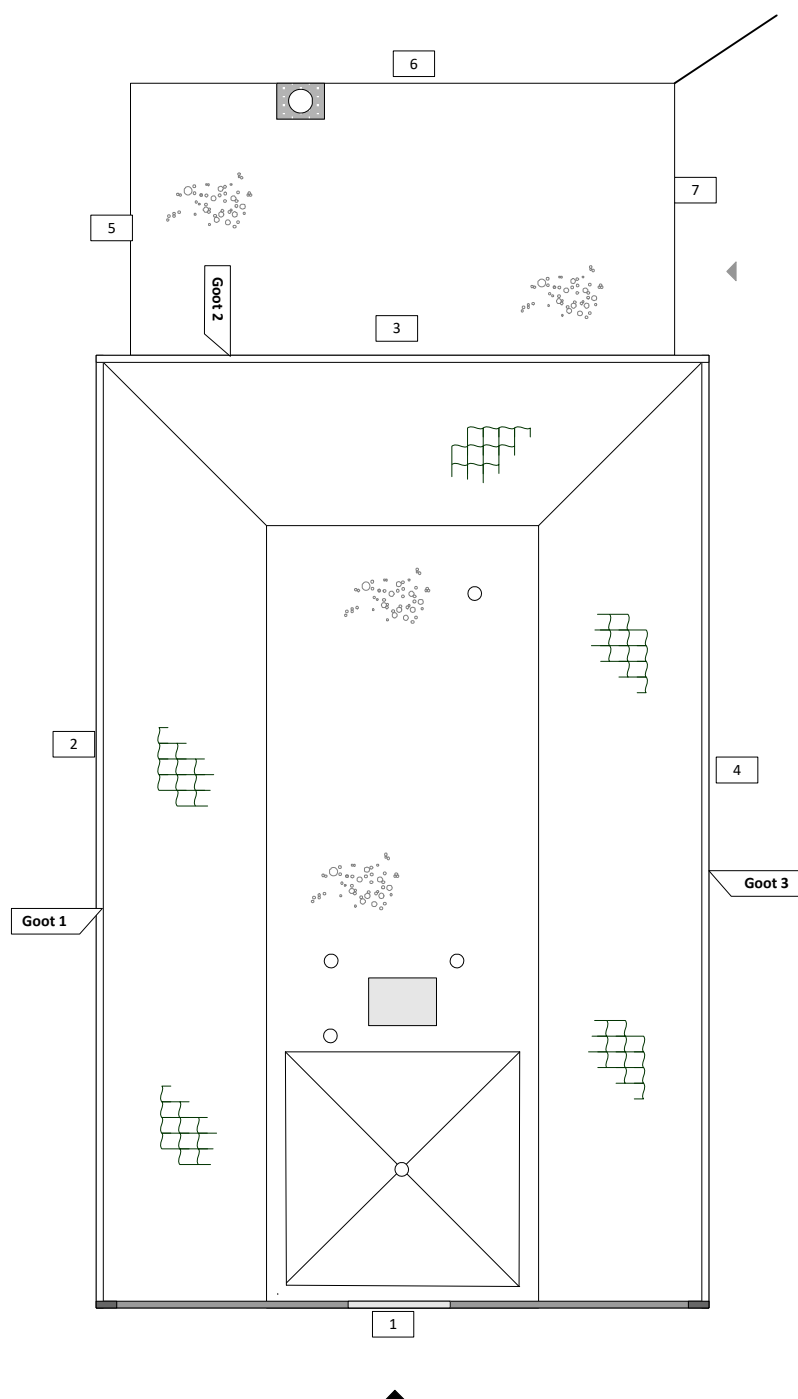

Kerkstraat 2

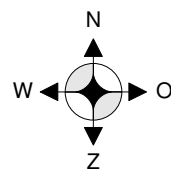

Daktekening			
Complex nr:	0173	Schaal:	N.v.t
Adres:	Kerkstraat 2		
Plaats:	Hoogmade		